


Lastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Barva v prahu za dekorativno zunanjou uporabo ■ Uporaba, npr. v panogi Izdelava vozil ■ svilnato sijajna, gladka, gladka ■ Tankoslojna izvedba za območje od 30 do 60 µm ■ Fleksibilna Super-durable kakovost ■ Zelo dobra svetlobna in vremenska obstojnost
Sistemski premaz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistem - tekoča barva <p>Premazi so dostopni za različne vrste uporabe, kjer so optične lastnosti glede na barvni ton, sijaj in strukturo površine optimalno usklajene.</p>
Tehnično / Fizikalni Podatki	<ul style="list-style-type: none"> ■ Osnova vezivnega sredstva poliesterska smola ■ Barvni ton vsi običajni barvni toni ■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813 svilnato sijajna 55-70 pod kotom 60° ■ Debelina testnega nanosa 50 µm pri barvnem tonu S2611 ■ Gostata teoretična določitev 1,2-1,7 g/cm³ glede na barvni ton ■ Poraba 0,8 kg/m² pri 50 µm srednja debelina testnega nanosa
Mehanski preizkusi na jekleni ploščici ST1405	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Cross - cut" - preizkus oprjemljivosti DIN EN ISO 2409 Gt 0 ■ Preizkus elastičnosti po Erichsenu DIN EN ISO 1520 >5 mm ■ Udarni preizkus DIN EN ISO 6272-1 >60 kg cm (front)
Preizkus obstojnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ na opeskano jekleno pločevino s primerno temeljno barvo (KTL ali temeljna barva v prahu) ■ Kondenzacijska voda - stalna Klima DIN EN ISO 6270-2 (CH) 500 ur Podkorozija Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8 ■ Preizkus slane kopeli (NSS) DIN EN ISO 9227 500 ur Podkorozija Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8 ■ Odpornost na kemikalije Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.
Priprava in uporaba Odvisno od naprave in objekta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Priprava / Naboj Corona, Tribro ■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprjem: npr. olja, mast, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za višje zahteve predlagamo primerno fosfatiranje ali kromatiranje. ■ Barva za popravila: po povpraševanju

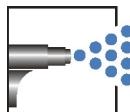

■ **Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja**


Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.

Utrjevanje

■ **Temperatura objekta**

Priporočena temperatura pečenja 10 min./180 °C

Diagram pečenja preizkušen z barvnim tonom S2611
zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi

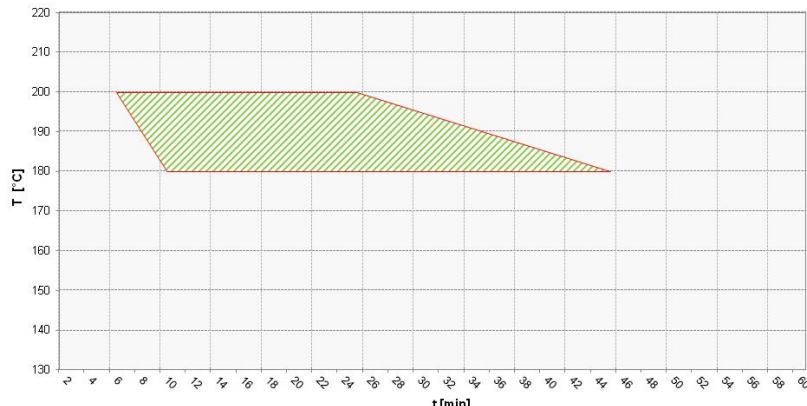

Obstojnost pri skladiščenju

- V originalni embalaži najmanj 24 mesecov pri temperaturi 5 do 25°C. Barve v prahu morajo biti skladiščene v hladnih in suhih prostorih.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.

Posebna opozorila

- Varnostno filtriranje:** 160 µm

- Združljivost z drugimi barvami v prahu:** se mora preveriti

- Preizkusni pogoji**

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.