

# FREIOTHERM-hidro osnovni lak

## WU1017D/HU0117


### Lastnosti

- Vodotopen 2K premaz
- Uporaba, npr. v panogi Izdelava strojev in naprav
- Strukturni efekt
- Hitro zasušenje
- Možno pospešeno sušenje
- Dobra odpornost na kemikalije
- Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine
- Dobra stabilnost glede zatekanja

### Tehnično / Fizikalni Podatki

■ Osnova vezivnega sredstva	Z poliizocianati zamrežena akrilatna smola
■ Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
■ Stopnja sijaja vizuelno	motna
■ Viskoznost	1300-2000 mPa.s/ Vreteno 5 60 obratov/ min.
■ Trdilec	HU0117 glejte tehnični list
■ Mešalno razmerje	Utežno 6:1
■ Redčilo	demineralizirana voda
■ pH vrednost	8-9
■ Gostata teoretična določitev	1,25-1,45 g/ml
■ Gostata teoretična določitev	1,2-1,4 g/ml po dodatku trdilca
■ Suha snov teoretična določitev	62-67 %
■ Suha snov teoretična določitev	64-69 % po dodatku trdilca
■ Volumen trdnih delcev teoretična določitev	370-390 ml/kg
■ Volumen trdnih delcev teoretična določitev	380-430 ml/kg po dodatku trdilca
■ Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	150-160 g/m <sup>2</sup> , Debelina nanosa 60 µm
■ Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WU1017DRA711
■ Podlaga	Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine  Temeljna barva
■ Predhodna obdelava	Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse.


Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odprenimi in plačilnimi pogoji.

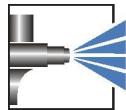

# FREIOTHERM-hidro osnovni lak

## WU1017D/HU0117

	Za višje zahteve predlagamo: - za višjo korozjsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje	
<b>Predlog zaščitnega sistema</b>	■ Podlaga	na železofosfatirano jekleno pločevino
	■ Pokrivna barva	WU1017DRA711 Mešalno razmerje 6:1/ HU0117 Debelina suhega sloja 60 µm
<b>Mehanski preizkusi</b>	■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
	■ Odpornost na temperaturo	Kratka obremenitev 120°C
	■ Odpornost na kemikalije	Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.
<b>Priprava in uporaba</b>	<p>■ Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice prelitи / pokritи z vodo.</p> <p>Debelina sloja ne sme preseči 100 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.</p> <p>■ Temperatura objekta 10-30 °C</p> <p>■ Pogoji pri uporabi Temperatura prostora 18-22 °C relativna vлага 40-60 %</p> <p>■ Uporabnost max. 5 ur/ 20 °C Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in / ali pod pritiskom skrajša.</p> <p>■ Brizganje - Airmix 30-60 sec./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 0,33 mm Kot 30° Pritisak materijala 100 bar Pritisak razprševanja 2</p> <p>■ Brizganje - Visoki pritisk 30-60 Sek./ 6 mm Iztočne čašice (DIN 53211) Šoba 2 mm Pritisak barve 3 bar</p> <p>■ Valjčkanje / mazanje v dobavni viskoznosti</p> <p>■ Elektrostatsko možno, napravi prilagojeno</p> <p>■ Možnost prelakiranja z isto kvalitete možno šele po matiranju / zasušenju</p> <p>■ Čiščenje pripomočkov Tako z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.</p> <p>■ <b>Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja</b> Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotki o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.</p>	
<b>Utrjevanje</b>	■ Zračno sušenje	pri 20°C, 50% relativne vlažnosti z gibanjem zraka
	■ Prašno suho	po 15 min (stopnja suhosti 1/ DIN EN ISO 9117-5)

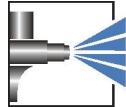

## FREIOTHERM-hidro osnovni lak

WU1017D/HU0117

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trdno na oprijem po 4 ur (stopnja suhosti 4/ DIN EN ISO 9117-5)</li> <li>■ Popolnoma suho po 8 dnevih (nihalni dušilnik / DIN EN ISO 1522)</li> <li>■ Sušenje v peči do 80°C možno</li> </ul>
<b>Obstojnost pri skladiščenju</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.</li> </ul> <p>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.</p>
<b>Posebna opozorila</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>EFD-Info</b> Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111 + 510</li> <li>■ <b>Preizkusni pogoji</b> Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.</li> </ul> <p>Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.</p>